

Einstellung der Hexennasen beim T7 mit hydraulischem Dach unter der Verwendung des Calibed Roof VII

Um den maximalen Liegekomfort zu erreichen haben wir die Matratzendicke beim Calibed Roof VII ausgereizt.

Wir stellen jedoch vermehrt fest, dass die Kunden nach einlegen der neuen Matratze das Dach nicht komplett schließen können.

Wenn das Dach am Fahrzeugheck nicht richtig anliegt, oder noch schlimmer das Dach vorne nicht schließt ist, liegt der Grund hierfür meistens an einer für diese Matratze falschen Einstellung des Aufstelldaches oder sogar an fehlenden Endstücken des Gestänges.

Sollte ihr Dach beim T7 California Ocean/Coast/Beach unter der Verwendung einer Dachbettmatratze Calibed Roof VII nicht richtig schließen, prüfen Sie bitte die nachstehenden Punkte:

Hier ein korrekt sitzendes Endstück am Gestänge des Aufstelldaches im Vergleich' mit einem fehlenden Endstück.




Richtig



Falsch

Weiterhin bitten wir die Lage der Hexennasen am Dach zu prüfen.
Sollte hier etwas nicht richtig eingestellt sein ist dies leicht einzustellen.

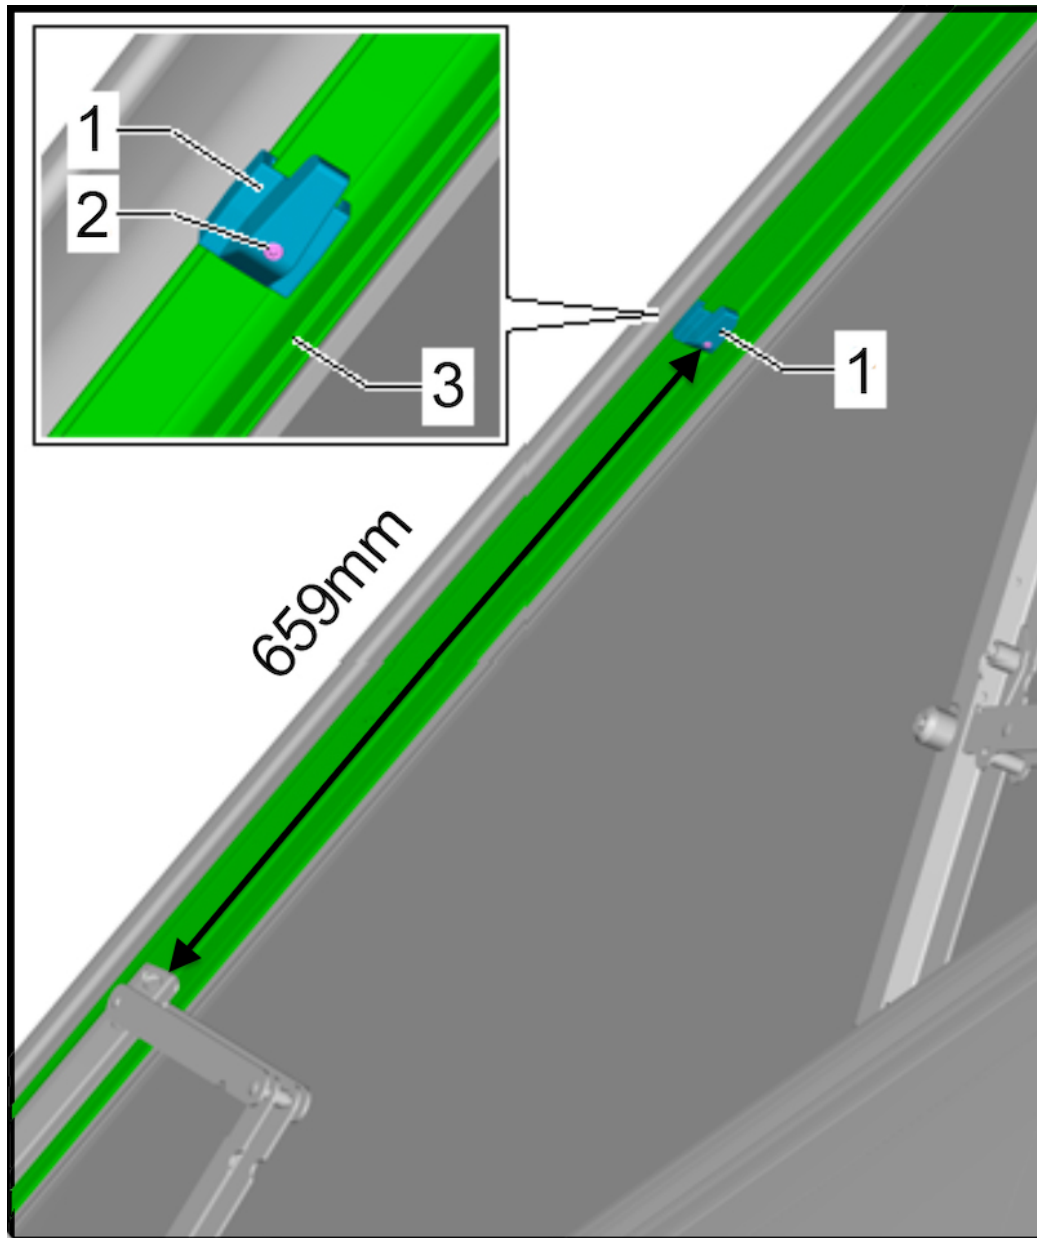

- Ursprüngliche Stellung der Hexennase –1– auf Schiene –3– markieren.
- Gewindestift –2– mit Innensechskant 2.5mm lösen.
- Lagerbock –1– um das Maß auf 659mm vom Lagerbock der hinteren Schere verschieben.
- Gewindestift –2– festziehen / (4 Nm).
- Funktion des Aufsteldachs prüfen, ggf. anpassen.